

| 公園 名 | 公園施設 種類 【選択】 | 公園 施設名 【選択】 | 具 体 的 施 設 名 称 | 数量 | | 規模 | 主 要 部 材 【選択】 | 設置 年度 | 経過 年数 | 健全度調査以前に 実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理 類型 | 対策内容(改築、更新含む)・時期 | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------------|----|-------|--------------------------------|---------|---------|----------|------------------|---------------|--------------|-----|-------|--|-------|-------|---------------|--|
| | | | | 数値 | 単位 【選択】 | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全 度 | 緊急 度 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶴市運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 318 | m | H=2.65m、φ90mm-54本 | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 基礎の一部にひび割れが見られる。ネットが部分的に破れている。 | B | 低 | 予防 | | | | | | | | 733 | ネットの補修・支柱の再塗装 | |
| 鶴市運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 1 | 箇所 | H=3.00m、柱φ75mm-7本、L=24.0m | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 支柱の一部に変形、錆が見られる。 | B | 低 | 予防 | | | | | | | | 63 | ネットの補修・支柱の再塗装 | |
| 鶴市運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 2.50m×5.00m、H3.05m | スチール | 1979 | 41 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | 2,000 | 更新(県) | | |
| 鶴市運動広場 | 管理施設 | 貯水施設 | 貯水槽 | 1 | 箇所 | 1.50m×1.90m | コンクリート | 1979 | 41 | 無 | | 2020 | 蓋の全体に錆が見られる。 | B | 低 | 事後 | | | | | | | | 3,000 | 更新(県) | |
| 御殿運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 1 | 箇所 | H=5.00m、柱φ70mm-10本、L=18.1m | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆、ネットの破れが見られる。 | B | 低 | 予防 | 79 | ネットの補修・支柱の再塗装 | | | | | | | | |
| 御殿運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 1 | 箇所 | H=5.00m、柱φ70mm-10本、L=18.1m | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆、ネットの破れが見られる。 | B | 低 | 予防 | 79 | ネットの補修・支柱の再塗装 | | | | | | | | |
| 御殿運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 1 | 箇所 | H=5.00m、柱φ70mm-10本、L=18.1m | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆、ネットの破れが見られる。 | B | 低 | 予防 | 79 | ネットの補修・支柱の再塗装 | | | | | | | | |
| 御殿運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.60m×0.90m、H=1.80m | スチール | 1983 | 37 | 無 | | 2020 | 看板に破損が見られる。 | B | 低 | 事後 | 200 | 看板の更新 | | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 園路広場 | 舗装 | 道路 | 320 | m ² | | アスファルト | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 根上りによるひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後 | 1,280 | 更新(県) | | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 30 | m | H=5.70m、柱φ200mm-6本 | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 滑車に錆が見られる。 | B | 低 | 予防 | 149 | ネットの補修・支柱の塗装 | | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 64 | m | H=5.60m、柱φ160mm-11本 | スチール | 2005 | 15 | 無 | | 2020 | 滑車、梁に錆が見られる。 | B | 低 | 予防 | | 312 | ネットの補修・支柱の塗装 | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 運動施設 | バックネット | バックネット | 88 | m | H=5.50m、柱φ130mm-15本 | スチール | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 滑車に錆、部分的にネットに破れが見られる。 | B | 低 | 事後 | | 6,556 | 更新(県) | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 5 | 基 | H=0.70m、φ80mm×2基 H=0.60m、φ115mm×3基 | ステンレス | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。 | B | 低 | 事後 | | 200 | 更新 | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 3 | 基 | H=0.70m、φ80mm×1基 H=0.60m、φ115mm×2基 | ステンレス | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。 | B | 低 | 事後 | | 120 | 更新 | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 6 | 基 | H=0.70m、φ80mm×4基 H=0.60m、φ115mm×2基 | スチール | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。 | B | 低 | 事後 | | 240 | 更新 | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.60m×0.90m、H=1.90m | スチール | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 看板に劣化が見られる。 | B | 低 | 事後 | | | | 200 | 更新 | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 4 | 基 | H=0.70m、φ80mm×3基 H=0.65m、φ115mm×1基 | ステンレス | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。 | B | 低 | 事後 | 160 | 更新 | | | | | | | | |
| 小山運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 5 | 基 | H=0.70m、φ80mm×5基 | ステンレス | 1976 | 44 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | 200 | 更新 | | | | | |

| 公園名 | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策内容(改築、更新含む)・時期 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|-------|--------|------------------------|----------|------|------|-------------------|----|-------|--------------------|-----|-----|------|------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|-----|----|
| | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成合運動広場 | 便益施設 | 駐車場 | 駐車場(管理事務所前) | 626 | m | | アスファルト | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 部分的にひび割れ、わだちが見られる。 | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | 2,504 | 更新(県) | | |
| 成合運動広場 | 便益施設 | 駐車場 | 駐車場(成合大橋北側) | 1,237 | m | | アスファルト | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 部分的にひび割れ、わだちが見られる。 | B | 低 | 事後 | | | | | 4,948 | 更新(県) | | | | | | |
| 成合運動広場 | 管理施設 | その他 | 緑石 | 49 | m | 0.20m×0.20m×0.60m | コンクリート | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 245 | 更新 | | |
| 成合運動広場 | 管理施設 | 車止め | 車止め | 2 | 基 | H=0.45m、φ83mm | 樹脂 | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 80 | 更新 | | |
| 成合運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.70m×1.00m、H=2.20m | スチール | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 200 | 更新 | | |
| 成合運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.60m×0.90m×2枚、H=2.20m | スチール | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | 200 | 更新 |
| 成合運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.70m×1.00m、H=2.20m | スチール | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 200 | 更新 | | |
| 成合運動広場 | 管理施設 | 掲示板 | 看板 | 1 | 基 | 0.60m×0.90m、H=2.20m | スチール | 1973 | 47 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 200 | 更新 | | |
| 円座公園 | 管理施設 | その他 | 緑石 | 82 | m | 緑石(0.15m×0.15m×0.60m) | コンクリート | 1970 | 50 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 410 | 更新 | | |
| 円座公園 | 管理施設 | その他 | 緑石 | 64 | m | 緑石(0.15m×0.15m×0.60m) | コンクリート | 1970 | 50 | 無 | | 2020 | 異常なし。 | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | 320 | 更新 | | |